



**Digitalanzeige**  
für Widerstands-Thermometer  
**Pt100, Ni100**

deutsch

**Digital display**  
for resistance thermometers  
**Pt100, Ni100**

english

**Afficheur digital**  
pour thermomètres à résistance  
**Pt100, Ni100**

français

**Visualizador digital**  
para termómetros de resistencia  
**Pt100, Ni100**

español

**Visualizzatore digitale**  
per termometri a resistenza  
**Pt100, Ni100**

italiano

## Inhaltsverzeichnis

1	Kurzbeschreibung .....	3
2	Sicherheits- und Warnhinweise .....	3
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	3
3	Einbau .....	4
3.1	Installation .....	4
3.2	Elektrischer Anschluss .....	4
4	Inbetriebnahme .....	5
5	Programmierung .....	5
5.1	Einstieg in die Programmierung .....	5
5.2	Parametereinstellung ändern .....	5
5.3	Parametereinstellung übernehmen .....	5
5.4	Programmieren .....	6
5.5	Ende der Programmierung .....	7
6	Bedienung .....	8
6.1	Anzeige im Betrieb umschalten .....	8
6.2	Momentanwertspeicherung .....	8
7	Fehler- und Alarmmeldungen .....	8
8	Allgemeine technische Daten .....	9
8.1	Elektrische Daten .....	9
8.2	Mechanische Daten .....	9
8.3	Umgebungsbedingungen .....	10
9	Lieferumfang .....	10
10	Bestellschlüssel .....	10
11	Abmessungen .....	11

– Technische Änderungen vorbehalten –

### Hinweis:

Die in dieser Bedienungsanleitung grau unterlegten  
Felder sind die werkseitig eingestellten Default-Werte.

**PL 100**

## 1 Kurzbeschreibung

Die Digitalanzeige ist ein leicht zu bedienendes, mikroprozessor gesteuertes Instrument zur Anzeige (und Erfassung) von Temperaturmesswerten. Die Temperaturen werden mit Pt100- oder Ni100-Widerstandsthermometern gemessen. Sie können entweder den aktuellen Messwert, den Maximalwert oder den Minimalwert anzeigen. Bei einem Power Off wird der Maximal- und Minimalwert in einem EEPROM gespeichert. Die Werte stehen beim nächsten Power On wieder zur Verfügung. Der über einen Optokoppler galvanisch vom Signaleingang getrennte Latch-Eingang ermöglicht das Speichern des aktuellen Messwertes.

Die Versorgungsspannung (10 .. 30 V DC) ist über einen DC/DC-Wandler vom Signaleingang galvanisch getrennt.



## 2 Sicherheits- und Warnhinweise



- Benutzen Sie diese Anzeige nur
- bestimmungsgemäß
- in technisch einwandfreiem Zustand
- unter Beachtung der Bedienungsanleitung und den allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.

1. Vor Durchführung von Installations- oder Wartungsarbeiten stellen Sie bitte sicher, dass die Digitalanzeige von der Versorgungsspannung getrennt ist.
2. Setzen Sie die Digitalanzeige nur bestimmungsgemäß ein.
3. In technisch einwandfreiem Zustand.
4. Unter Beachtung der Bedienungsanleitung und den allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.
5. Beachten Sie länder- und anwendungsspezifische Bestimmungen
6. Die Digitalanzeige ist nicht geeignet für den explosionsgeschützten Bereich und den Einsatzbereichen, die in EN 61010 Teil 1 ausgeschlossen sind.
7. Die Digitalanzeige darf nur im ordnungsgemäß eingebautem Zustand entsprechend dem Kapitel "allgemeine technische Daten" betrieben werden.

### 2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Digitalanzeige darf nur als Einbaugerät eingesetzt werden. Der Einsatzbereich dieser Anzeige liegt in industriellen Prozessen und Steuerungen. In den Bereichen von Fertigungsstraßen der Metall-, Holz-, Kunststoff-, Papier-, Glas- und Textilindustrie u.ä.

Überspannungen an den Schraubklemmen der Digitalanzeige müssen auf den Wert der Überspannungskategorie II begrenzt sein.

Wird die Digitalanzeige zur Überwachung von Maschinen oder Ablaufprozessen eingesetzt, bei denen infolge eines Ausfalls oder einer Fehlbedienung der Digitalanzeige eine Beschädigung der Maschine oder ein Unfall des Bedienungspersonals möglich ist, dann müssen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.

### 3 Einbau

#### 3.1 Installation

1. Die Digitalanzeige darf nicht in der Nähe von Schützen oder Motorenanlassern installiert werden.
2. Zur Vermeidung von Kurzschlägen zwischen benachbarten Klemmstellen empfiehlt sich die Verwendung von Aderendhülsen.
3. Um Störeinflüsse auf den Messeingang so gering wie möglich zu halten, trennen Sie die Signal- und Versorgungsleitung räumlich voneinander.
4. Verwenden Sie für alle Signal- und Sensorleitungen abgeschirmte Kabel und vermeiden Sie eine Parallelverdrahtung der Versorgungs- und Sensor/Signal Leitungen.


#### Bitte beachten:

Stellen Sie sicher, dass vor Durchführung von Installations- oder Wartungsarbeiten die Digitalanzeige von der Versorgungsspannung getrennt ist.


#### 3.2 Elektrischer Anschluss

##### 3.2.1 Widerstandsthermometer Pt100/Ni100


2-Leiter-Widerstandsthermometer

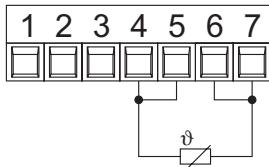


4-Leiter-Widerstandsthermometer

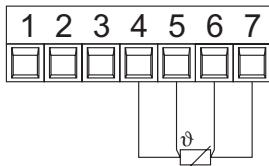

3-Leiter-Widerstandsthermometer

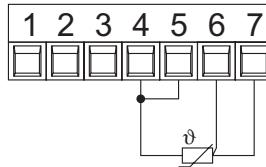

##### 3.2.2 Anschluss Versorgungsspannung und Latch-Eingang

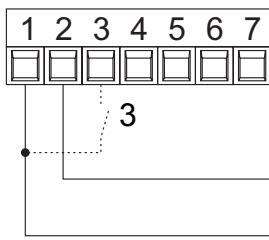

3      Latch-Eingang

2      0 V DC (GND)

1      10 ... 30 V DC

#### 4. Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung wird:

1. ein Displaytest durchgeführt  
(Dauer: 2 Sekunden)

**8.8.8.8.**

3. der ausgewählte Sensor angezeigt  
(Dauer: 2 Sekunden).

**Pt 100**

2. der Gerätetyp und die Softwareversion angezeigt  
(Dauer: 2 Sekunden)

**5310.1**

4. die Anzeige ist betriebsbereit und der Messwert wird angezeigt.

**38.2**

#### 5. Programmierung

##### 5.1 Einstieg in die Programmierung

Sie gelangen in den Programmier-Mode, wenn Sie:

1. das Gerät von der Versorgungsspannung trennen, die beiden frontseitigen Tasten gleichzeitig drücken und **dann** die Versorgungsspannung einschalten



2. auf dem Display erscheint die unten stehende Anzeige.

**Progr**

Programmierung

3. beide Tasten wieder loslassen. Der erste einzustellende Parameter erscheint im Display. Die Anzeige wechselt im 1-Sekunden-Takt

**r Range** ← → **Pt 100**

1 s

4. nachdem Sie die linke Taste betätigen stoppt der Wechsel in der Anzeige. Es wird die zuletzt programmierte Parametereinstellung angezeigt.

##### 5.2 Parametereinstellung ändern

1. Durch drücken der rechten/grauen Taste gelangen Sie in der Parametereinstellung jeweils um einen Wert weiter



2. wenn Sie Zahlenwerte eingeben, so wird mit der linken/roten Taste zuerst die Dekade gewählt




3. die Dekade fängt an zu blinken

4. mit der rechten/grauen Taste wird jetzt der Zahlenwert eingestellt



5. zur nächsten Dekade gelangen Sie durch drücken der linken/roten Taste

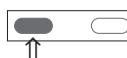

6. sind negative Zahlenwerte notwendig, so müssen Sie die linke Dekade auf “-” oder “-1” einstellen.

##### 5.3 Parametereinstellung übernehmen und auf den nächsten Parameter weiterschalten

1. Linke/rote Taste gedrückt halten



2. und gleichzeitig die rechte /graue Taste drücken.



## 5.4 Programmieren der einstellbaren Parameter

### 5.4.1 Art des Eingangssignals




Bereich

Auswahl im Menu




Pt100-Sensor

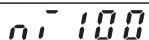


Ni100-Sensor

#### Hinweis:

Die in dieser Bedienungsanleitung grau unterlegten Felder sind die **werkseitig** eingestellten Default-Werte.

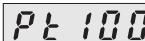

### 5.4.2 Art der Messmethode

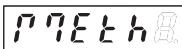

Messmethode

Auswahl im Menu



2-Leiter; **Bitte beachten**  
Sie Punkt 5.4.2.1 gegenü-  
ber!



3-Leiter



4-Leiter


### 5.4.2.1 Leitungswiderstand

Wenn Sie in 5.4.2 die 2-Leiter-Messmethode gewählt haben erscheint im Display



Leitungswiderstand

Sie müssen den Leitungswiderstand Ihres 2-Leiters bei **langen Anschlussleitungen** eingeben. Wenn Sie hier einen falschen Widerstandswert eingeben, ist auch das angezeigte Ergebnis nicht korrekt.

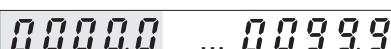

### 5.4.3 Dezimalpunkt



Dezimalpunkt

Auswahl im Menu




Auflösung 0,1 °C/0,1 °F



Auflösung 1 °C/1 °F

### 5.4.4 Temperatureinheit

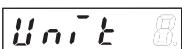

Einheit

Auswahl im Menu



Anzeige in °C




Anzeige in °F

### 5.4.5 Korrekturwert

Durch die Eingabe eines Korrekturwertes können Sie das Anzeigeergebnis beeinflussen. Es lassen sich

positive und negative Korrekturwerte einstellen. Die Eingabe erfolgt immer mit einer Dezimalstelle.

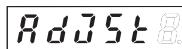

Korrekturwert setzen

Auswahl im Menu



Korrekturwert in 0,1 °C/0,1 °F,  
abhängig von der eingestellten  
Einheit

#### 5.4.6 Erfassen des Maximalwertes

Sie können den Maximalwert erfassen und diesen während des Betriebs abfragen (siehe 6.1)



Erfassung Maximalwert

Auswahl im Menu




Maximalwerterfassung ein



Maximalwerterfassung aus

#### 5.4.6.1 Rücksetzen des Maximalwertes

Hier können Sie einstellen, ob Sie den Maximalwert im Betrieb zurücksetzen wollen oder nicht. Der Maximalwert kann aber nur dann zurückgesetzt werden, wenn als Anzeigefunktion der Maximalwert gewählt ist (siehe 6.1). Wenn Sie den Maximalwert zurücksetzen, wird der aktuelle Messwert zum neuen Maximalwert.

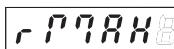

Rücksetzen des Minimalwertes

Auswahl im Menu



Maximalwert kann mit roter Taste zurückgesetzt werden



Maximalwert kann nicht zurückgesetzt werden

#### 5.4.7 Erfassen des Minimalwertes

Sie können den Minimalwert erfassen und diesen während des Betriebs anzeigen (siehe 6.1)



Erfassung Maximalwert

Auswahl im Menu



Minimalwerterfassung ein



Minimalwerterfassung aus

#### 5.4.7.1 Rücksetzen des Minimalwertes

Hier können Sie einstellen, ob Sie den Minimalwert im Betrieb zurücksetzen wollen oder nicht. Der Minimalwert kann aber nur dann zurückgesetzt werden, wenn als Anzeigefunktion der Minimalwert gewählt ist (siehe 6.1). Wenn Sie den Minimalwert zurücksetzen, wird der aktuelle Messwert zum neuen Minimalwert.



Rücksetzen des Minimalwertes

Auswahl im Menu



Minimalwert kann mit roter Taste zurückgesetzt werden



Minimalwert kann nicht zurückgesetzt werden

### 5.5 Ende der Programmierung

Wenn Sie die Programmierung abgeschlossen haben, beenden Sie die Programmieroutine wie folgt:



Ende der Programmierung

Auswahl im Menu



Die Programmierung wird noch einmal durchlaufen. Eingestellten Werte können überprüft und geändert werden



Die Programmierung wird beendet. Die eingestellten Werte werden übernommen.

## 6. Bedienung im Betrieb

### 6.1 Anzeige im Betrieb umschalten

Durch Drücken der rechten/grauen Taste wählen Sie zwischen folgenden Funktionen aus:

- aktueller Messwert
- Minimalwert
- Maximalwert.

Durch einmaliges Betätigen wird für 2 Sekunden die Bezeichnung der aktuellen Anzeigefunktion angezeigt.  
Wird innerhalb dieser Zeit die rechte/graue Taste

ein zweites mal gedrückt, so wird zur nächsten Anzeigefunktion gewechselt. Bestätigt wird dies durch eine 2 Sekunden lange Anzeige der neuen Bezeichnung.

Nach den 2 Sekunden erfolgt in der Anzeige je nach Auswahl entweder der Maximalwert, der Minimalwert oder der aktuelle Messwert.

1. Aktueller Messwert, rechte/graue Taste 1x drücken



für 2 s:

**Rct**

nach 2 s

**38.2**

3. Maximalwert (wenn aktiviert), rechte/graue Taste 1x drücken



für 2 s:

**P7RH 8**

nach 2 s

**45.2**

2. Minimalwert (wenn aktiviert), rechte/graue Taste 1x drücken



für 2 s:

**P7Rn**

nach 2 s

**- 105.8**

4. Aktueller Messwert, rechte/graue Taste 1x drücken



für 2 s:

**Rct**

nach 2 s

**38.2**

### 6.2 Momentanwertspeicherung (Display-Latch)

Bei einem High-Signal am Latch-Eingang wird der aktuelle Messwert in der Anzeige eingefroren. Die Min-

malwert- und Maximalwerterfassung arbeitet im Hintergrund weiter.

## 7 Fehlersuche und Alarmsmeldungen

### 7.1 Anzeige bleibt dunkel

Sollte die Anzeige dunkel bleiben, so überprüfen Sie bitte die Versorgungsspannung oder die Versorgungsleitungen. Öffnen Sie nicht gewaltsam das Gehäuse.

### 7.3 Eingangsprobleme

**Err 4**

Fühlerbruch oder Eingangssignal überschreitet den zulässigen Bereich

### 7.2 Messbereichsüber- oder unterschreitung

**0 0 0 0 0**

Messbereichsüberschreitung  
Bereiche siehe 8.1

**U U U U U**

Messbereichsunterschreitung  
Bereiche siehe 8.1

## 8 Allgemeine technische Daten

### Bedienung:

über zwei Fronttasten

### Anzeige:

5-stellige rote 7-Segment LED-Anzeige,  
8 mm hohe Ziffern

### Anzegebereich:

(siehe Temperaturbereich), mit Vornullenunterdrückung Messbereichsüberschreitung, signalisiert durch ooooo in der Anzeige.  
Messbereichsunterschreitung, signalisiert durch uuuuu in der Anzeige

### 8.1 Elektrische Daten

#### Eingang:

PT100-Widerstandsthermometer  
Ni100-Widerstandsthermometer

#### Speisestrom:

1 mA

#### Schaltungsart:

2-Leiter, 3-Leiter und 4-Leiter Anschlusstechnik,  
programmierbar  
mit Fühlerbruchüberwachung

#### Zuleitung:

2-Leiter: max. 20 Ω, programmierbar  
3-Leiter: max. 20 Ω, kein Abgleich erforderlich  
4-Leiter: max. 20 Ω, kein Abgleich erforderlich

#### Temperaturbereiche:

Pt100 nach DIN IEC 751: -199,9°C .. +850,0°C  
(-327,8°F .. 1562,0°F)  
Ni100 nach DIN 43760: -60,0°C .. +250,0°C  
(-76,0°F .. 482,0°F)

#### Auflösung:

0,1°C (0,1°F) bzw. 1°C (1°F), programmierbar

#### Linearitätsfehler PT100:

< 0,1 % über den gesamten Messbereich bei  
20°C Umgebungstemperatur

#### Linearitätsfehler Ni100:

< 0,2 % über den gesamten Messbereich bei  
20°C Umgebungstemperatur

#### Temperaturdrift:

0,1 K/K<sub>Umgebung</sub>

#### Messrate:

5 Messungen/Sekunde, fest

#### Anzeigerefresh:

1 ... 2 mal pro Sekunde

#### Eingang Display-Latch:

Anzeigestopp für aktuellen Messwert,  
aktiv bei log. 1  
Schaltpegel log. 0: 0 ... 2 VDC  
log. 1: 4 ... 30 VDC

#### Spannungsversorgung:

10 ... 30 V DC, galvanisch getrennt, mit  
Verpolschutz

#### Stromaufnahme:

max. 40 mA

#### Prüfspannung:

500 V<sub>eff</sub>; 50/60 Hz; 1 min

#### Datensicherung:

EEPROM

### 8.2 Mechanische Daten

#### Gehäuse:

Schalttafelgehäuse 48 x 24 mm  
nach DIN 43 700, RAL 7021

#### Abmessungen (B x H x T):

48 x 24 x 66 mm

#### Schalttafelausschnitt (B x H):

45<sup>+0,6</sup> x 22,2<sup>+0,3</sup> mm

#### Einbautiefe:

ca. 59 mm

#### Gewicht:

ca. 50 g

#### Schutztart:

IP 65 (frontseitig)

#### Anschluss:

Schraubklemme, RM 5.08, 7-polig

#### Anschlussvermögen:

eindratig	0,14 .. 1,5 mm <sup>2</sup>
feindrähtig	0,14 .. 1,5 mm <sup>2</sup>
Leitergrößen	AWG 26-16

### **8.3 Umgebungsbedingungen**

#### **EMV:**

CE konform zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG  
Störabstrahlung EN 50081-2 / EN 55011  
Klasse B  
Störfestigkeit EN 61000-6-2

#### **Umgebungstemperatur:**

-20 °C ... +65 °C, rel. Luftfeuchte < 85%

#### **Lagertemperatur:**

-25 °C ... +70 °C


### **9 Lieferumfang**

Digitalanzeige  
Spannbügel  
Frontrahmen für Spannbügelbefestigung,  
Einbauquerschnitt 50 x 25 mm  
Frontrahmen für Schraubbefestigung,  
Einbauquerschnitt 50 x 25 mm  
Dichtung  
Bedienungsanleitung multilingual  
1 Blatt selbstklebende Symbole


### **10 Bestellschlüssel**

**CXM201M4N**

## 11 Abmessungen Digitalanzeige

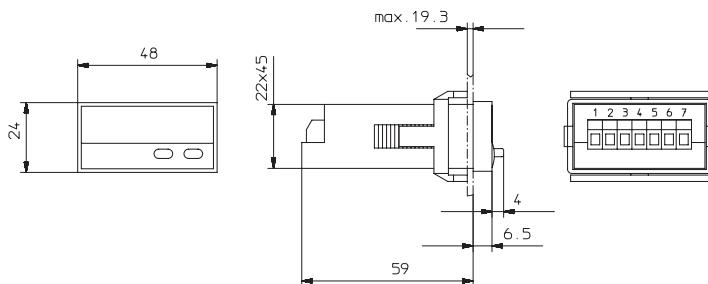


Schalttafelausschnitt:

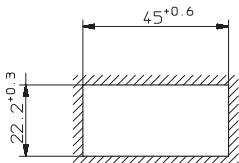

Anschlussbelegung:

- 1 10 ... 30 V DC Versorgungsspannung
- 2 0 V DC GND
- 3 Latch -Eingang
- 4 Pt100/Ni100
- 5 Pt100/Ni100 (Sensor-Eingänge siehe Seite 4)
- 6 Pt100/Ni100
- 7 Pt100/Ni100

## Einbaurahmen

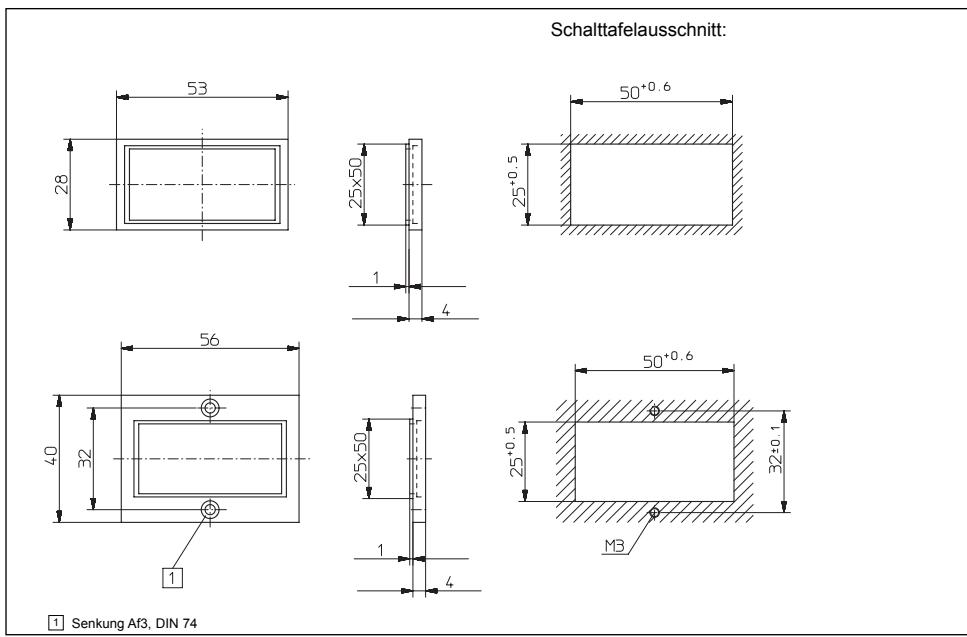

## Summary

1	Short description .....	3
2	Safety instructions and warnings .....	3
2.1	Use according to the intended purpose .....	3
3	Mounting .....	4
3.1	Installation .....	4
3.2	Electrical connection .....	4
4	Start-up .....	5
5	Programming .....	5
5.1	Switching to programming .....	5
5.2	Changing the parameter setting .....	5
5.3	Saving the parameter setting .....	5
5.4	Programming .....	6
5.5	End of programming .....	7
6	Operation .....	8
6.1	Switching the display during operation .....	8
6.2	Saving the momentary value .....	8
7	Error and alarm messages .....	8
8	General technical features .....	9
8.1	Electrical features .....	9
8.2	Mechanical features .....	9
8.3	Environmental conditions .....	10
9	Scope of delivery .....	10
10	Order code .....	10
11	Dimensions .....	11

- Subject to change without prior notice -

Note :  
The fields with a grey background contain the  
factory-set default values.

**PT 100**

## 1 Short description

This digital display is an easy-to-use, microprocessor-controlled device for the display (and the acquisition) of measured temperature values. The temperatures are measured by means of Pt100 or Ni100 resistance thermometers. They can display either the current measured value, the maximum value or the minimum value. In case of power switch-off, the maximum and minimum values are stored in an EEPROM. The values are restored as soon as the display is powered again. The Latch input is isolated electrically from the signal input by means of an optocoupler. It allows storing the current measured value.

The supply voltage (10 .. 30 V DC) is isolated electrically from the signal input by means of a DC/DC converter.



## 2 Safety instructions and warnings



Only use this display

- in a way according to its intended purpose
- if its technical condition is perfect
- adhering to the operating instructions and the general safety instructions.

1. Before carrying out any installation or maintenance work, make sure that the power supply of the digital display is switched off.
2. Only use this digital display in a way according to its intended purpose.
3. If its technical condition is perfect.
4. Adhering to the operating instructions and the general safety instructions.
5. Adhere to country or user specific regulations.
6. The digital display is not intended for use in areas with risks of explosion and in the branches excluded by the standard EN 61010 Part 1.
7. The digital display shall only operate if it has been correctly mounted in a panel, in accordance with the chapter "Main technical features".

### 2.1 Use according to the intended purpose

The digital display only may be used as a panel-mounted device. Applications of this product may be found in industrial processes and controls, in the branch of the manufacturing lines for the metal, wood, plastics, paper, glass, textile, etc., processing industries. Overvoltages at the terminals of the digital display must be limited to the values of overvoltage category II.

If the digital display is used to monitor machines or processes in which, in case of a failure of the device or an error made by the operator, there might be risks of damaging the machine or causing accidents to the operators, it is up to you to take appropriate safety measures.

### 3 Mounting

#### 3.1 Installation

1. The digital display shall not be installed near to contactors or motor starters.
2. We recommend the use of wire end ferrules in order to avoid short-circuits between adjacent terminals.
3. In order to keep the interferences at the measuring input as low as possible, the signal and power supply wires must be routed separately.
4. Use shielded cables for all signal/probe wirings and avoid routing the signal/probe wirings parallel to each other. The shield shall only be grounded at one point in order to avoid ground loops.


**Important note:**

Before carrying out any installation or maintenance work, make sure that the power supply of the digital display is switched off.


#### 3.2 Electrical connection

##### 3.2.1 Pt100/Ni100 resistance thermometers


2-wire resistance thermometer

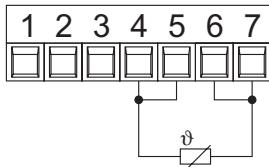


3-wire resistance thermometer

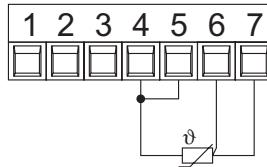

4-wire resistance thermometer

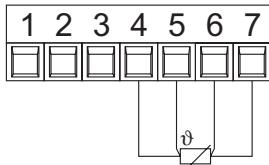

##### 3.2.2 Supply voltage and Latch input connection

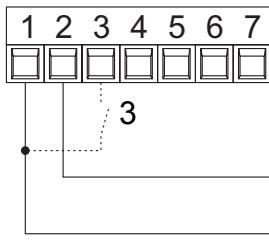

3      Latch input

2      0 V DC (GND)

1      10 ... 30 V DC

#### 4. Start-up

After switching on the supply voltage:

1. a display test is carried out  
(Duration: 2 seconds)

8.8.8.8.

3. the selected probe is displayed  
(Duration: 2 seconds).

PE 100

2. Device type and software version are displayed  
(Duration: 2 seconds)

53 10.1

4. the display is ready to operate and the measured value is displayed.

38.2

#### 5. Programming

##### 5.1 Switching to programming

To switch to the programming mode:

1. switch the power supply of the device off, press simultaneously both keys on the front side, and then switch the power supply on again.



2. The display shows the following message.

Probe

3. release both keys. The first parameter to be set appears on the display. The display switches every second between the following messages

rRnGE ← → PE 100 1 s

##### 5.2 Changing the parameter setting

1. press the right-hand/grey key to change the parameter setting by one value at a time



2. to input numerical values, select first the decade with the left-hand/red key



3. the decade blinks

4. set now the numerical value using the right-hand/grey key




5. to reach the following decade, press the left-hand/red key



6. if negative numerical values are required, set the left decade to “-” or “-1”.

##### 5.3 Saving the parameter setting and switching to the following parameter

1. keep the left/red key pressed

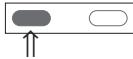

2. and press simultaneously the right/grey key.



## 5.4 Programming the adjustable parameters

### 5.4.1 Input signal type

**r RnG E**

Range

Selection in the menu

**Pt 100**

Pt100 probe

**ni 100**

Ni100 probe

**Note :**

The fields with a grey background contain the **factory-set** default values.

**Pt 100**

### 5.4.2 Measuring method

**PtEth**

Measuring method

Selection in the menu

**2.wir**

2 wires; please note

See point 5.4.2.1 opposite!

**3.wir**

3 wires

**4.wir**

4 wires

### 5.4.2.1 Line resistivity

If you selected the 2-wire measuring method in 5.4.2, the display shows

**r.luir**

Input here the line resistivity of your 2-wire probe for **long connection cables**. If the resistivity value input here is wrong, the displayed result will not be correct.

**00000 ... 00999**

### 5.4.3 Decimal point

**dP**

Decimal point

Selection in the menu

**0.0**

Resolution 0,1 °C/0,1 °F

**0**

Resolution 1 °C/1 °F

### 5.4.4 Temperature unit

**Unit**

Unit

Selection in the menu

**°C**

Display in °C

**°F**

Display in °F

### 5.4.5 Correction value

Inputting a correction value allows acting upon the displayed result. These correction values may be

positive or negative. The input is always made with one decimal place.

**Aduse**

Setting the correction value

Selection in the menu

**19999 ... 00000 ... 99999**

Correction value in 0,1 °C/0,1 °F, depending on the unit selected

#### 5.4.6 Maximum value acquisition

The maximum value may be saved and consulted during operation (see 6.1)




Selection in the menu

YES Maximum value acquisition on

NO Maximum value acquisition off

#### 5.4.6.1 Resetting the maximum value

This allows defining whether the maximum value can be reset during operation or not. However, the maximum value can only be reset if the maximum value display is the active function (see 6.1). If the maximum value is reset, the current measured value becomes the new maximum value.

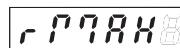

Selection in the menu

YES The maximum value can be reset using the red key

NO The maximum value cannot be reset

#### 5.4.7 Minimum value acquisition

The minimum value may be saved and consulted during operation (see 6.1)



Selection in the menu

YES Minimum value acquisition on

NO Minimum value acquisition off

#### 5.4.7.1 Resetting the minimum value

This allows defining whether the minimum value can be reset during operation or not. However, the minimum value can only be reset if the minimum value display is the active function (see 6.1). If the minimum value is reset, the current measured value becomes the new minimum value.



Selection in the menu

YES The minimum value can be reset using the red key

NO The minimum value cannot be reset

### 5.5 End of programming

When programming is finished, end the prorgamming routine as follows:



Selection in the menu

NO Programming restarts.  
The set values can be checked and modified.

YES Programming is finished. The set values are used in operation.

## 6. Operation

### 6.1 Switching the display during operation


press the right-hand/grey key to select among the following functions:

- current measured value
- minimum value
- maximum value.


Press the key once to display the designation of the active display function for 2 seconds. If, **during this time**, the right-hand grey key is pressed a second

**time**, the display switches to the following display function. This is confirmed by a 2-second display of the designation of the new function. After these 2 seconds, the display shows, depending on the selection, the maximum value, the minimum value or the current measured value.


1. Current measured value, press once the right-hand/grey key

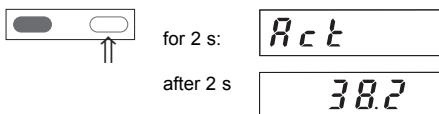


2. Minimum value (when active), press once the right-hand/grey key

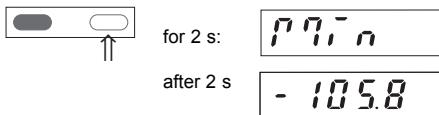

3. Maximum value (when active), press once the right-hand/grey key

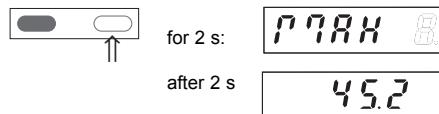

4. Current measured value, press once the right-hand/grey key

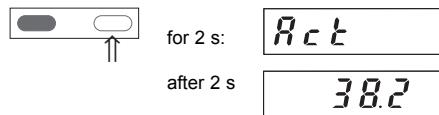

### 6.2 Saving the momentary value (Display-Latch)

In case of a High Signal at the Latch input, the current measured value is frozen on the display. The minimum

and maximum value acquisition continues operating in the background.

## 7 Troubleshooting and alarm messages


### 7.1 Display does not light up

If the **display does not light up**, check the supply voltage or the power supply cables. Do not open the housing by force.

### 7.2 Measuring range overflow or underflow



### 7.3 Input problems

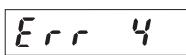

Probe broken or input signal exceeds the allowable range

## 8 Main technical features

### Operation:

by means of two front panel keys

### Display:

5-digit display, red 7-segment LED's,  
Height of the figures 8 mm

### Display range:

(see temperature range), with leading zeros suppression Measuring range overflow, indicated by ooooo on the display.

Measuring range underflow, indicated by uuuuu on the display.

### 8.1 Electrical features

#### Input:

PT100 resistance thermometer  
Ni100 resistance thermometer

#### Supply current:

1 mA

#### Circuit type:

2-wire, 3-wire and 4-wire connection technique,  
programmable  
with probe breakage monitoring

#### Temperature ranges:

Pt100 acc. to DIN IEC 751: -199.9°C .. +850.0°C  
(-327.8°F .. 1562.0°F)  
Ni100 acc. to DIN 43760: -60.0°C .. +250.0°C  
(-76.0°F .. 482.0°F)

#### Resolution:

0,1°C (0,1°F) or 1°C (1°F), programmable

#### Linearity error PT100:

< 0,1 % for the whole measuring range at an ambient temperature of 20°C

#### Linearity error Ni100:

< 0,2 % for the whole measuring range at an ambient temperature of 20°C

#### Temperature drift:

0,1 K/K<sub>ambient</sub>

#### Measuring rate:

5 measurements/second, fixed

#### Display refresh:

1 ... 2 times per second

#### Display Latch input:

Display stop for the current measured value, active for log. 1  
Switching log. 0: 0 ... 2 VDC  
level log. 1: 4 ... 30 VDC

#### Supply voltage:

10 ... 30 V DC, electrically separated, with polarity reversal protection

#### Current consumption:

max. 40 mA

#### Test voltage:

500 V<sub>eff</sub>; 50/60 Hz; 1 min

#### Data backup:

EEPROM

### 8.2 Mechanical features

#### Housing:

Housing for control panel 48 x 24 mm according to DIN 43 700, RAL 7021

#### Dimensions (W x H x D):

48 x 24 x 66 mm

#### Panel cut-out (W x H):

45<sup>+0,6</sup> x 22,2<sup>+0,3</sup> mm

#### Mounting depth:

approximately 59 mm

#### Weight:

approximately 50 g

#### Protection level:

IP 65 (on the front side)

#### Connection:

Screw terminal, RM 5.08, 7 poles

#### Connection diameter:

single-wire	0,14 .. 1,5 mm <sup>2</sup>
thin wire	0,14 .. 1,5 mm <sup>2</sup>
wire dimensions AWG 26-16	

### **8.3 Environment conditions**

#### **EMC:**

according to EC EMC directive 89/336/EEC  
Interference emissions EN 50081-2 /  
EN 55011 Class B  
Interference resistance EN 61000-6-2

#### **Operating temperature:**

-20 °C ... +65 °C, relative humidity < 85%

#### **Storage temperature:**

-25 °C ... +70 °C


### **9 Scope of delivery**

Digital display  
Clamp  
Front panel for clamp mounting,  
Panel cut-out 50 x 25 mm  
Front panel for screw mounting,  
Panel cut-out 50 x 25 mm  
Seal  
Multilingual operating instructions  
1 set of self-adhesive symbols


### **10 Order code**

**CXM201M4N**

## 11 Digital display dimensions

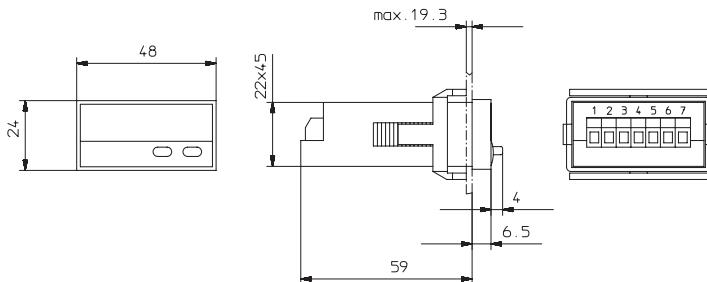


Panel cut-out

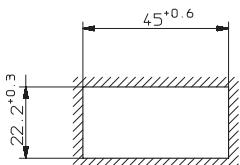

### Connections

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | 10 ... 30 V DC Supply voltage |
| 2 | 0 V DC GND                    |
| 3 | Latch - Input                 |
| 4 | Pt100/Ni100                   |
| 5 | Pt100/Ni100                   |
| 6 | Pt100/Ni100                   |
| 7 | Pt100/Ni100                   |
- (Sensor-input  
see page 14)

## Mounting frame

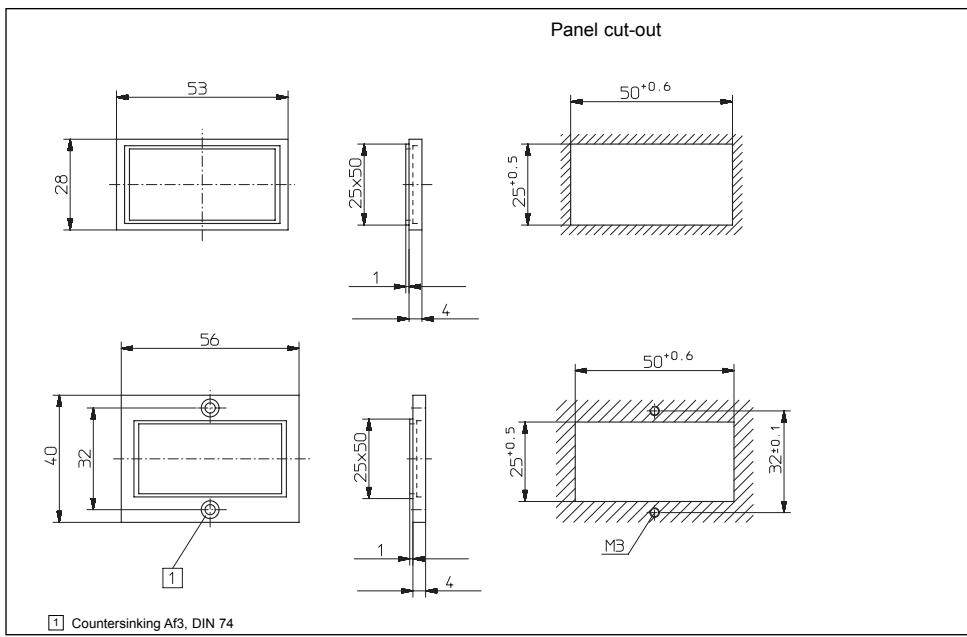

## Sommaire

1	Description succincte .....	3
2	Instructions de sécurité et avertissements .....	3
2.1	Utilisation conforme .....	3
3	Montage .....	4
3.1	Installation .....	4
3.2	Raccordement électrique .....	4
4	Mise en route .....	5
5	Programmation .....	5
5.1	Passage dans le mode programmation.....	5
5.2	Modification du paramétrage .....	5
5.3	Prise en compte du réglage du paramètre .....	5
5.4	Programmation .....	6
5.5	Fin de la programmation .....	7
6	Utilisation .....	8
6.1	Commutation de l'affichage en fonctionnement .....	8
6.2	Enregistrement de la valeur instantanée .....	8
7	Messages d'erreur et d'avertissement .....	8
8	Caractéristiques techniques générales .....	9
8.1	Caractéristiques électriques .....	9
8.2	Caractéristiques mécaniques .....	9
8.3	Conditions d'environnement .....	10
9	Etendue de la livraison .....	10
10	Référence de commande .....	10
11	Dimensions .....	11

– Sous réserve de modification –

Nota :

Les champs représentés sur fond gris dans cette notice indiquent les valeurs par défaut préréglées en usine.

**PL 100**

## 1 Description succincte

Cet afficheur digital est un appareil facile d'utilisation, commandé par microprocesseur, pour l'affichage (et l'acquisition) de valeurs mesurées de températures. Ces températures se mesurent à l'aide de thermomètres à résistance Pt100 ou Ni100. Ils peuvent afficher la valeur courante mesurée, la valeur maximale ou la valeur minimale. En cas de mise hors tension, les valeurs maximale et minimale sont enregistrées dans une EEPROM. Elles sont de nouveau disponibles dès la remise sous tension. L'entrée Latch, séparée galvaniquement de l'entrée du signal par un optocoupleur, permet de mémoriser la valeur de mesure instantanée. La tension d'alimentation (10 .. 30 V DC) est séparée galvaniquement de l'entrée du signal par un convertisseur CC/CC.



## 2 Instructions de sécurité et avertissements



- N'utiliser ces afficheurs que
- de manière conforme à leur destination
  - s'ils sont techniquement en parfait état
  - en respectant les instructions d'utilisation et les instructions générales de sécurité.

1. Avant tout travail d'installation ou de maintenance, s'assurer que l'alimentation de l'afficheur digital est coupée.
2. N'utiliser cet afficheur que de manière conforme à sa destination.
3. Il doit être techniquement en parfait état.
4. Respecter les instructions d'utilisation et les instructions générales de sécurité.
5. Tenir compte des réglementations spécifiques au pays et à l'utilisateur.
6. L'afficheur digital ne convient pas pour des zones présentant des risques d'explosion, ni dans les domaines d'utilisation exclus par la norme EN 61010 Partie1.
7. L'afficheur digital ne doit être utilisé que s'il a été encastré dans les règles de l'art, conformément au chapitre "Caractéristiques techniques générales".

### 2.1 Utilisation conforme

L'afficheur digital ne peut être utilisé qu'en tant qu'appareil encastré. Ce produit trouve son application dans les process industriels et les commandes, dans le domaine des chaînes de fabrication des industries du métal, du bois, des matières plastiques, du papier, du verre, du textile, etc.

Les surtensions aux bornes de l'afficheur digital doivent être limitées aux valeurs de la catégorie de surtension II.

Si l'afficheur digital est mis en oeuvre pour la surveillance de machines ou de process où, en cas de panne ou d'une erreur de manipulation de l'appareil, peuvent apparaître des risques de dommages à la machine ou d'accidents pour les opérateurs, il vous appartient de prendre les mesures de sécurité appropriées.

### 3 Montage

#### 3.1 Installation

1. Ne pas installer l'afficheur digital à proximité de contacts ou de démarreurs de moteurs.
2. Il est recommandé d'utiliser des embouts isolés afin d'éviter des courts-circuits entre bornes adjacentes.
3. Les câblages du signal et de l'alimentation électrique doivent être espacés les uns des autres afin d'assurer le moins de perturbations possible sur l'entrée de mesure.
4. Utiliser, pour toutes les lignes de signal ou de sondes, des câbles blindés ; éviter de poser les lignes de signal ou de sondes de manière parallèle. Le blindage ne doit être mis à la masse qu'en un seul point afin d'éviter les boucles de masse.


#### Attention :

Avant tout travail d'installation ou de maintenance, s'assurer que l'alimentation de l'afficheur digital est coupée.


#### 3.2 Raccordement électrique

##### 3.2.1 Thermomètre à résistance Pt100/Ni100


Thermomètre à résistance à 2 fils

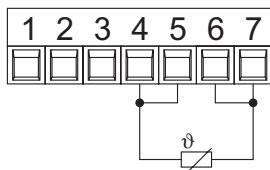


Thermomètre à résistance à 3 fils

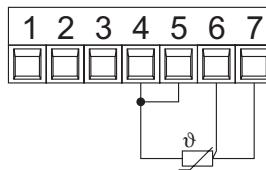

Thermomètre à résistance à 4 fils

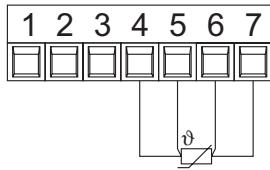

##### 3.2.2 Raccordement de la tension d'alimentation et de l'entrée Latch

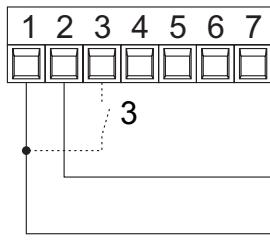

3 Entrée Latch

2 0 V DC (GND)

1 10 ... 30 V DC

## 4. Mise en route

Après la mise sous tension de l'appareil :

1. un test de l'affichage s'effectue (durée : 2 secondes)

8.8.8.8.

2. le type de l'appareil et la version de logiciel s'affichent (durée : 2 secondes)

5310.1

3. la sonde sélectionnée s'affiche (durée : 2 secondes).

Pt 100

4. l'afficheur est prêt à fonctionner et la valeur de la mesure s'affiche.

38.2

## 5. Programmation

### 5.1 Passage dans le mode Programmation

Pour passer dans le mode Programmation :


1. mettre l'appareil hors tension, presser simultanément les deux touches de la face avant, ensuite remettre l'appareil sous tension



2. le message suivant s'affiche sur l'afficheur.

Progr

3. relâcher les deux touches. Le premier paramètre à régler s'affiche. L'affichage change toutes les secondes

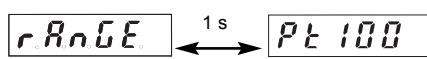

4. presser la touche de gauche/rouge pour arrêter la commutation de l'affichage. Celui-ci indique alors la dernière valeur programmée du paramètre.

français

### 5.2 Modification du paramétrage

1. pour passer à la valeur suivante du paramètre, presser la touche de droite/grise



2. pour saisir des chiffres, sélectionner d'abord la décade à l'aide de la touche de gauche/rouge




3. la décade clignote

4. la valeur du chiffre se règle à l'aide de la touche de droite/grise



5. pour passer à la décade suivante, presser la touche de gauche/rouge

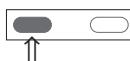

6. pour des valeurs négatives, régler la décade de gauche sur “-” ou “-1”.

### 5.3 Prise en compte du réglage du paramètre et passage au paramètre suivant

1. maintenir la touche de gauche/rouge pressée



2. et presser simultanément la touche de droite/grise.



## 5.4 Programmation des paramètres réglables

### 5.4.1 Type de signal d'entrée

**r RnGE**

Plage

Sélection dans le menu

**Pt 100**

Sonde Pt100

**ni 100**

Sonde Ni100

#### Nota :

Les champs représentés sur fond gris dans cette notice indiquent les valeurs par défaut préréglées en usine.

**Pt 100**

### 5.4.2 Méthode de mesure

**PtEth**

Méthode de mesure

Sélection dans le menu

**2.buīr**

2 fils ; **Attention**  
Voir le point 5.4.2.1 ci-  
contre !

**3.buīr**

3 fils

**4.buīr**

4 fils

#### 5.4.2.1 Résistivité

Si la méthode de mesure par 2 fils a été choisie dans 5.4.2, le message suivant s'affiche

**r.buīr**

Saisir la résistivité de votre sonde à 2 fils **pour de grandes longueurs** de fil. Si une résistivité erronée est saisie, le résultat affiché sera incorrect.

**00000 ... 00999**

### 5.4.3 Point décimal

**dP**

Point décimal

Sélection dans le menu

**0.0**

Résolution 0,1 °C/0,1 °F

**0**

Résolution 1 °C/1 °F

### 5.4.4 Unité de température

**Unit**

Unité

Sélection dans le menu

**°C**

Affichage en °C

**°F**

Affichage en °F

### 5.4.5 Valeur de correction

La saisie d'une valeur de correction permet d'influencer le résultat affiché. Il est possible de saisir des valeurs

de correction positives et négatives. La saisie s'effectue toujours avec une décimale.

**Aduse**

Régler la valeur de correction

Sélection dans le menu

**-19999 ... 00000 ... 99999**

Valeur de corection en 0,1 °C/0,1 °F  
selon l'unité sélectionnée

#### 5.4.6 Saisie de la valeur maximale

Il est possible d'enregistrer la valeur maximale et de la consulter pendant le fonctionnement (voir 6.1)



Sélection dans le menu

**YES**

Saisie de la valeur maximale activée

**no**

Saisie de la valeur maximale désactivée

#### 5.4.7 Saisie de la valeur minimale

Il est possible d'enregistrer la valeur minimale et de la consulter pendant le fonctionnement (voir 6.1)



Sélection dans le menu

**YES**

Saisie de la valeur minimale activée

**no**

Saisie de la valeur minimale désactivée

### 5.5 Fin de la programmation

Lorsque la programmation est terminée, quitter la routine de programmation comme suit :



Sélection dans le menu

**no**

La programmation se répète. Les valeurs saisies peuvent être vérifiées et modifiées

**YES**

Fin de la programmation. Les valeurs saisies sont prises en compte.

#### 5.4.6.1 Remise à zéro de la valeur maximale

Il est possible ici de définir si la valeur maximale doit pouvoir être remise à zéro pendant le fonctionnement ou non. La valeur maximale ne peut être remise à zéro que si l'affichage indique le valeur maximale (voir 6.1). Lors de la remise à zéro de la valeur maximale, la valeur de mesure courante devient la nouvelle valeur maximale.



Sélection dans le menu

**YES**

Remise à zéro de la valeur maximale possible par la touche rouge

**no**

Remise à zéro de la valeur maximale impossible

#### 5.4.7.1 Remise à zéro de la valeur minimale

Il est possible ici de définir si la valeur minimale doit pouvoir être remise à zéro pendant le fonctionnement ou non. La valeur minimale ne peut être remise à zéro que si l'affichage indique le valeur minimale (voir 6.1). Lors de la remise à zéro de la valeur minimale, la valeur de mesure courante devient la nouvelle valeur minimale.



Sélection dans le menu

**YES**

Remise à zéro de la valeur minimale possible par la touche rouge

**no**

Remise à zéro de la valeur minimale impossible

## 6. Utilisation en fonctionnement

### 6.1 Commutation de l'affichage en fonctionnement


Presser la touche de droite/grise pour sélectionner l'une des fonctions suivantes :

- valeur de mesure courante
- valeur minimale
- valeur maximale.


Presser la touche une fois pour faire afficher la désignation de la fonction d'affichage active pendant 2 secondes. Si, pendant cette durée, la touche de

droite/grise est pressée une deuxième fois, l'affichage passe à la fonction suivante. Ce changement est confirmé par l'affichage de la désignation de la nouvelle fonction pendant 2 secondes. Après ces 2 secondes, l'affichage indique, suivant la fonction choisie, la valeur maximale, la valeur minimale ou la valeur de la mesure courante.


1. Valeur courante, presser 1x la touche de droite/grise

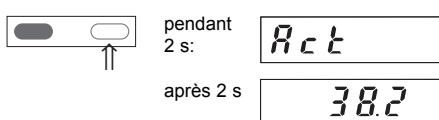


3. Valeur maximale (si activée), presser 1x la touche de droite/grise

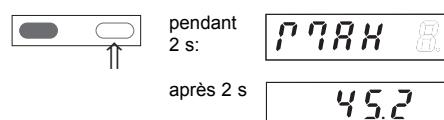

2. Valeur minimale (si activée), presser 1x la touche de droite/grise

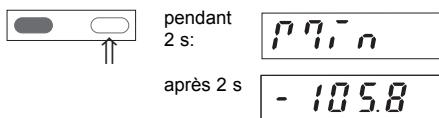

4. Valeur courante, presser 1x la touche de droite/grise

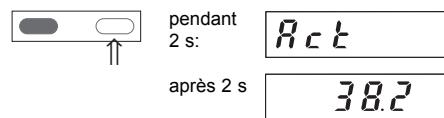

### 6.2 Enregistrement de la valeur instantanée (Display-Latch)

En cas d'un signal Haut à l'entrée Latch, la valeur courante de la mesure est figée à l'affichage. La saisie des

valeurs minimale et maximale continue de fonctionner en arrière-plan.

## 7 Dépannage et messages d'alarme

### 7.1 L'affichage ne s'allume pas

Si l'affichage ne s'allume pas, vérifier la tension d'alimentation ou les fils de l'alimentation électrique. Ne pas ouvrir le boîtier de force.

### 7.3 Problèmes au niveau de l'entrée



Bris de sonde, ou le signal d'entrée dépasse la plage permise

### 7.2 Dépassement de la plage de mesure par le haut ou par le bas



## 8 Caractéristiques techniques générales

### Commande :

par deux touches sur la face avant

### Affichage :

Affichage rouge à 5 décades, à LED 7 segments,  
Hauteur des chiffres 8 mm

### Plage d'affichage :

(Plages de températur), avec suppression des zéros de tête Dépassemement de la plage de mesure par le haut signalé par l'affichage de 00000.  
Dépassemement de la plage de mesure par le bas signalé par l'affichage de uuuu

## 8.1 Caractéristiques électriques

### Entrée :

Thermomètre à résistance PT100  
Thermomètre à résistance Ni100

### Courant d'alimentation :

1 mA

### Types de circuit :

technique de raccordement par 2 fils, 3 fils et 4 fils, programmable  
avec surveillance de bris de sonde

### Plages de températur :

Pt100 selon DIN IEC 751: -199.9°C .. +850.0°C  
(-327.8°F .. 1562.0°F)  
Ni100 selon DIN 43760: -60.0°C .. +250.0°C  
(-76.0°F .. 482.0°F)

### Résolution :

0,1°C (0,1°F) ou 1°C (1°F), programmable

### Défaut de linéarité PT100 :

< 0,1 % sur toute la plage de mesure pour une température ambiante de 20°C

### Défaut de linéarité Ni100:

< 0,2 % sur toute la plage de mesure pour une température ambiante de 20°C

### Dérive de température :

0,1 K/K<sub>ambiante</sub>

### Vitesse de meure :

5 mesures/seconde, non modifiable

### Rafraîchissement de l'affichage :

1 ... 2 fois par seconde

### Entrée Latch de l'affichage :

Arrêt de l'affichage de la valeur courante, actif pour log. 1  
Niveau de log. 0: 0 ... 2 VDC  
commutation log. 1: 4 ... 30 VDC

### Tension d'alimentation :

10 ... 30 V DC, isolation galvanique, avec protection contre les inversions de polarité

### Consommation :

max. 40 mA

### Tension d'essai :

500 V<sub>eff</sub>; 50/60 Hz; 1 min

### Sauvegarde des données :

EEPROM

## 8.2 Caractéristiques mécaniques

### Boîtier :

A encastrer dans panneau, 48 x 24 mm suivant DIN 43 700, RAL 7021

### Dimensions (L x H x P):

48 x 24 x 66 mm

### Découpe d'enca斯特rement (L x H):

45<sup>+0,6</sup> x 22,2<sup>+0,3</sup> mm

### Profondeur de montage :

env. 59 mm

### Poids :

env. 50 g

### Indice de protection :

IP 65 (sur la face avant)

### Raccordement:

bornes à visser, RM 5.08, 7 bornes

### Section des raccordements :

monoconducteur	0,14 .. 1,5 mm <sup>2</sup>
fils fins	0,14 .. 1,5 mm <sup>2</sup>
taille des conducteurs	AWG 26-16

### **8.3 Conditions d'environnement**

#### **CEM :**

conforme à la directive CE sur la CEM 89/336/CEE  
Emissions parasites EN 50081-2 /  
EN 55011 classe B  
Résistance aux parasites EN 61000-6-2

#### **Température de fonctionnement :**

-20 °C ... +65 °C, humidité relative < 85%

#### **Température de stockage :**

-25 °C ... +70 °C


### **9 Etendue de la livraison**

Afficheur digital  
Etrier de montage  
Cadre avant pour montage par étrier,  
découpe d'encastrement 50 x 25 mm  
Cadre avant pour montage par vis,  
découpe d'encastrement 50 x 25 mm  
Joint  
Instructions d'utilisation multilingues  
1 Jeu de symboles autocollants


### **10 Référence de commande**

**CXM201M4N**

## 11 Dimensions de l'afficheur digital

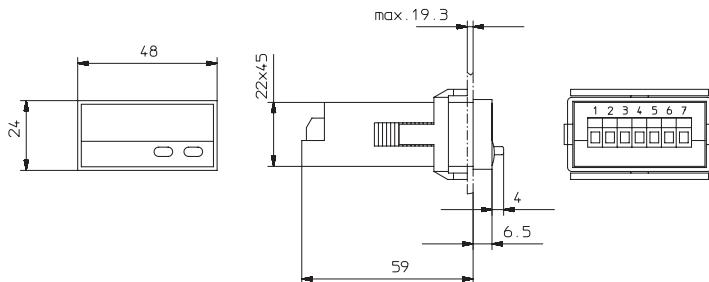


Découpe d'encastrement :

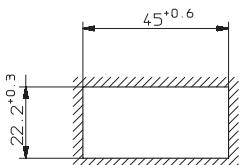

### Affectation des bornes :

- 1 10 ... 30 V CC Tension d'alimentation
  - 2 0 VCC GND
  - 3 Entrée Latch
  - 4 Pt100/Ni100
  - 5 Pt100/Ni100
  - 6 Pt100/Ni100
  - 7 Pt100/Ni100
- (Entrées des sondes voir page 4)

## Cadre de montage

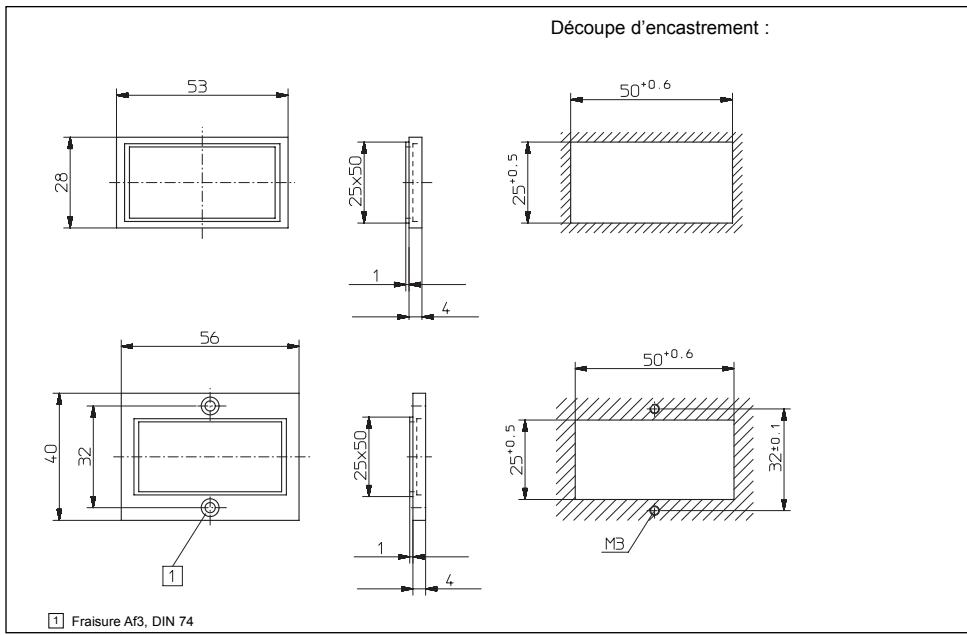

## Índice

1	Breve descripción .....	3
2	Instrucciones de seguridad y advertencias .....	3
2.1	Utilización correcta .....	3
3	Montaje .....	4
3.1	Instalación .....	4
3.2	Conexión eléctrica .....	4
4	Puesta en marcha .....	5
5	Programación .....	5
5.1	Paso al modo programación .....	5
5.2	Modificación de parámetros .....	5
5.3	Registro de la regulación de parámetros .....	5
5.4	Programación .....	6
5.5	Fin de programación .....	7
6	Utilización .....	8
6.1	Comutación de la visualización en funcionamiento ..	8
6.2	Grabación del valor instantáneo .....	8
7	Reparación y mensajes de alarma .....	8
8	Características técnicas generales .....	9
8.1	Características eléctricas .....	9
8.2	Características mecánicas .....	9
8.3	Condiciones de entorno .....	10
9	Alcance del suministro .....	10
10	Referencia de pedido .....	10
11	Dimensiones .....	11

Nota:

Los campos representados en fondo gris de este manual indican valores por defecto de fábrica.

**PL 100**

## 1 Breve descripción

Este visualizador digital es un aparato de fácil utilización, controlado por microprocesador, para la visualización (y la adquisición) de valores de medición de temperaturas. Estas temperaturas se miden con termómetros de resistencia Pt100 o Ni100. Pueden indicar el valor real medido, el valor máximo o el valor mínimo. En caso de puesta sin tensión, los valores máximo y mínimo se registran en un EEPROM, y estarán nuevamente disponibles en la próxima puesta en tensión. La entrada Latch está separada galvánicamente de la entrada de la señal por un optoacoplador, permitiendo memorizar el valor de medición instantáneo. La tensión de alimentación (10 .. 30 V DC) está separada galvánicamente de la entrada de la señal por un convertidor CC/CC.



## 2 Instrucciones de seguridad y advertencias



- Utilizar este visualizador únicamente
- de acuerdo con su función material
  - si se encuentra en perfecto estado técnico
  - respetando las instrucciones de utilización y las instrucciones generales de seguridad.

1. Antes de todo trabajo de instalación o mantenimiento, asegúrese de que la alimentación del visualizador digital está cortada.
2. Utilizar este visualizador únicamente de acuerdo con su función material.
3. Si se encuentra en perfecto estado técnico.
4. Respetando las instrucciones de utilización y las instrucciones generales de seguridad.
5. Cumplir las normativas correspondientes al país y al usuario.
6. Este visualizador digital no debe utilizarse en zonas que presenten riesgo de explosión y en entornos de uso excluidos de la norma EN 61 010 Parte 1.
7. Este aparato sólo debe funcionar encajado, según la normativa profesionala, conforme a lo indicado en el capítulo "Características técnicas generales".

### 2.1 Utilización correcta

Este visualizador digital sólo puede utilizarse encajado. La aplicación de este producto respecta a procesos industriales y de control, en cadenas de fabricación de industrias del metal, madera, materias plásticas, papel, vidrio, textiles, etc.

Las sobretensiones en los bornes del aparato deben limitarse a los valores de la categoría de sobretensión II.

Si se implanta el visualizador digital para la vigilancia de máquinas o procesos en los que puede aparecer un riesgo de daños a la máquina o accidentes para los operarios en caso de avería o de un error de manipulación del aparato, usted tiene la obligación de adoptar medidas de seguridad apropiadas.

### 3 Montaje

#### 3.1 Instalación

1. No instalar el visualizador digital a proximidad de contactores o arrancadores de motores.
2. Se recomienda utilizar terminales aislados con el fin de evitar cortocircuitos entre bornes adyacentes.
3. Se deben distanciar los cables de la señal de los de la alimentación eléctrica con el fin de conseguir el menor número de perturbaciones posible, en la entrada de medición.
4. Utilizar cables apantallados para todas las líneas de señal o de sondas; evitar colocar en paralelo las líneas de señal o de sondas. El blindaje debe estar conectado a tierra en un solo punto con el fin de evitar los bucles de tierra.


#### Atención :

Antes de todo trabajo de instalación o mantenimiento, asegúrese de que la alimentación del visualizador digital está cortada.


#### 3.2 Conexión eléctrica

##### 3.2.1 . Termómetro de resistencia Pt100/Ni100


Termómetro de resistencia de 2 cables

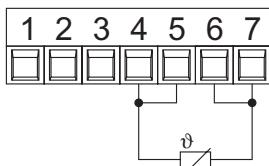


Termómetro de resistencia de 4 cables

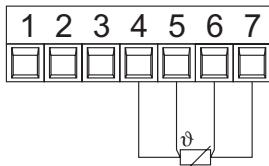

Termómetro de resistencia de 3 cables

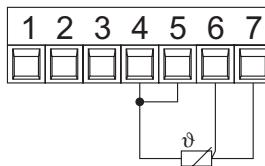

##### 3.2.2 Conexión de la tensión de alimentación y de la entrada Latch

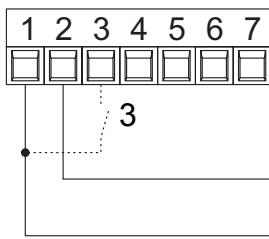

3 Entrada Latch

2 0 V DC (GND)

1 10 ... 30 V DC

#### 4. Puesta en marcha

Tras la puesta en tensión del aparato:

1. se efectúa un test de visualización (duración: 2 segundos)

8.8.8.8.

2. se visualiza el tipo de aparato y la versión del programa (duración: 2 segundos)

5310.1

3. se visualiza la sonda seleccionada (duración: 2 segundos).

PE 100

4. el visualizador está listo para funcionar y se indica el valor de medición.

38.2

#### 5. Programación

##### 5.1 Paso al modo Programación

Para pasar al modo Programación:

1. poner el aparato sin tensión, pulsar simultáneamente las dos teclas de la cara anterior y **luego** poner el aparato en tensión



2. aparece el mensaje siguiente.

Progr

3. soltar las dos teclas. Se visualiza el primer parámetro regulable. La visualización cambia a cada segundo

rRnGE ← → PE 100 1 s

##### 5.2 Modificación de parámetros

1. para pasar al valor siguiente del parámetro, pulsar la tecla derecha/gris




2. para introducir las cifras, seleccionar previamente la década con la tecla izquierda/roja




3. la década parpadea

4. el valor de la cifra se regula con la tecla derecha/gris

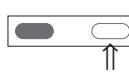

5. para pasar a la década siguiente, pulsar la tecla izquierda/roja

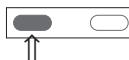

6. para valores negativos, regular la década de la izquierda en “-” ó “-1”.

##### 5.3 Registro de la regulación del parámetro y paso al parámetro siguiente

1. mantener pulsada la tecla izquierda/roja



2. y pulsar simultáneamente la tecla derecha/gris.



## 5.4 Programación de los parámetros regulables

### 5.4.1 Tipo de señal de entrada

**rRnDE**

Intervalo

Selección en el menú

**Pt 100**

Sonda Pt100

**ni 100**

Sonda Ni100

#### Nota:

Los campos representados en fondo gris de este manual indican valores por defecto de fábrica.

**Pt 100**

### 5.4.2 Método de medición

**PTElh**

Método de medición

Selección en el menú

**2.6uir**

2 cables; Atención

Ver punto 5.4.2.1 de este apartado!

**3.6uir**

3 cables

**4.6uir**

4 cables

#### 5.4.2.1 Resistividad

Si se ha elegido el método de medición por 2 cables de 5.4.2, aparece el mensaje siguiente

**r.6uir**

Introducir la resistividad de la sonda de 2 cables para **grandes longitudes de cable**. Si se introduce una resistividad errónea el resultado indicado será incorrecto.

**00000 ... 00999**

### 5.4.3 Punto decimal

**dP**

Punto decimal

Selección en el menú

**0.0**

Resolución 0,1 °C/0,1 °F

**0**

Resolución 1 °C/1 °F

### 5.4.4 Unidad de temperatura

**Unit**

Unidad

Selección en el menú

**0C**

Visualización en °C

**0F**

Visualización en °F

### 5.4.5 Valor de corrección

La introducción de un valor de corrección permite influir en el resultado indicado. Es posible introducir valores

de corrección positivos y negativos. La introducción se efectúa siempre con un decimal.

**Aduse**

Regular el valor de corrección

Selección en el menú

**19999 ... 00000 ... 99999**

Valor de corrección en 0,1 °C/0,1 °F, según la unidad seleccionada

#### 5.4.6 Grabación del valor máximo

Es posible grabar el valor máximo y consultararlo durante el funcionamiento (ver 6.1).




Selección en el menú

- |            |  |
|------------|--|
| <b>YES</b> | Grabación del valor máximo activado    |
| <b>NO</b>  | Grabación del valor máximo desactivado |

#### 5.4.6.1 Puesta a cero del valor máximo

Es posible definir si el valor máximo debe poder ponerse a cero, o no, durante el funcionamiento. El valor máximo sólo puede ponerse a cero cuando se visualiza el valor máximo (ver 6.1). Durante la puesta a cero del valor máximo, el valor de medición corriente se establece como nuevo valor máximo.

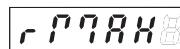

Selección en el menú

- |            |  |
|------------|--|
| <b>YES</b> | Puesta a cero del valor máximo posible con la tecla roja |
| <b>NO</b>  | Puesta a cero del valor máximo imposible                 |

#### 5.4.7 Grabación del valor mínimo

Es posible grabar el valor mínimo y consultararlo durante el funcionamiento (ver 6.1).




Selección en el menú

- |            |  |
|------------|--|
| <b>YES</b> | Grabación del valor mínimo activado    |
| <b>NO</b>  | Grabación del valor mínimo desactivado |

#### 5.4.7.1 Puesta a cero del valor mínimo

Es posible definir si el valor mínimo debe poder ponerse a cero, o no, durante el funcionamiento. El valor mínimo sólo puede ponerse a cero cuando se visualiza el valor mínimo (ver 6.1). Durante la puesta a cero del valor mínimo, el valor de medición corriente se establece como nuevo valor mínimo.

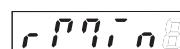

Selección en el menú

- |            |  |
|------------|--|
| <b>YES</b> | Puesta a cero del valor mínimo posible con la tecla roja |
| <b>NO</b>  | Puesta a cero del valor mínimo imposible                 |

#### 5.5 Fin de la programación

Cuando se haya concluido la programación, dejar la rutina de programación como sigue:



Selección en el menú

- |            |  |
|------------|--|
| <b>NO</b>  | La programación se repite. Los valores introducidos pueden verificarse y modificarse |
| <b>YES</b> | Fin de la programación.<br>Los valores introducidos son registrados.                 |

## 6. Utilización en funcionamiento

### 6.1 Conmutación de la visualización en funcionamiento


Pulsar la tecla derecha/gris para seleccionar una de las siguientes funciones:

- valor de medición corriente
- valor máximo
- valor mínimo.


Pulsar la tecla una vez para visualizar la función de visualización activa durante 2 segundos. Si **durante dicho intervalo se pulsa otra vez** la tecla

derecha/gris la visualización pasa a la función siguiente. Este cambio es confirmado por la visualización de la nueva función durante 2 segundos. Después de estos 2 segundos, la visualización indica, según la función elegida, el valor máximo, el valor mínimo o el valor de medición corriente.


1. Valor corriente, pulsar 1x la tecla derecha/gris

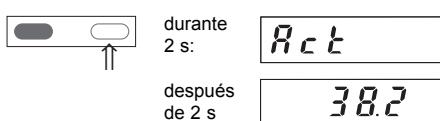


3. Valor máximo (si está activado), pulsar 1x la tecla derecha/gris

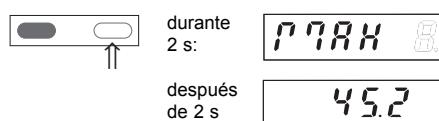

2. Valor mínimo (si está activado), pulsar 1x la tecla de derecha/gris

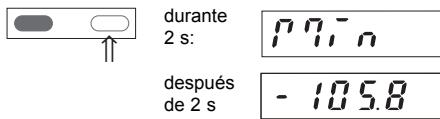

4. Valor corriente, pulsar 1x la tecla derecha/gris

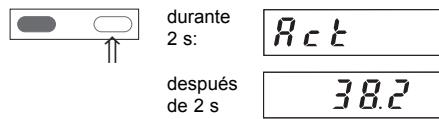

### 6.2 Grabación del valor instantáneo (Display-Latch)

En caso de una señal Alta en la entrada Latch, se detiene la visualización del valor corriente de la medi-


ción. La grabación de los valores mínimo y máximo sigue funcionando en segundo plano.

## 7 Reparación y mensajes de alarma

### 7.1 La visualización no se ilumina

Si la visualización no se ilumina, verificar la tensión de la alimentación o los cables de alimentación eléctrica. No forzar la apertura de la caja.

### 7.3 Problemas al nivel de la entrada

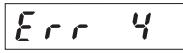

**Rotura de sonda, o la señal de entrada extralimita el intervalo permitido**

### 7.2 Extralimitación del intervalo de medición por exceso o por defecto



## 8 Características técnicas generales

### Control:

con dos teclas en la cara anterior

### Visualización:

visualización roja de 5 décadas,  
LED 7 segmentos, Altura de las cifras 8 mm

### Intervalo de visualización:

(Intervalos de temperatura), con supresión de los ceros izquierdos Extralimitación del intervalo de medición por exceso señalado por la visualización de ooooo.

Extralimitación del intervalo de medición por defecto señalado por la visualización de uuuu.

### 8.1 Características eléctricas

#### Entrada:

Termómetro de resistencia PT100  
Termómetro de resistencia Ni100

#### Corriente de alimentación:

1 mA

#### Tipos de circuito:

técnica de conexión por 2, 3 y 4 cables,  
programable, con supervisión de rotura de sonda

#### Intervalos de temperatura:

Pt100 según DIN IEC 751: -199.9°C .. +850.0°C  
(-327.8°F .. 1562.0°F)  
Ni100 según DIN 43760: -60.0°C .. +250.0°C  
(-76.0°F .. 482.0°F)

#### Resolución:

0,1°C (0,1°F) ó 1°C (1°F), programable

#### Falta de linealidad PT100:

< 0,1 % en todo el intervalo de medición para una temperatura ambiente de 20°C

#### Falta de linealidad Ni100:

< 0,2 % en todo el intervalo de medición para una temperatura ambiente de 20°C

#### Deriva de temperatura:

0,1 K/K<sub>Ambiente</sub>

#### Velocidad de medición:

5 mediciones por segundo. No modificable.

#### Restauración de la visualización:

1 ... 2 veces por segundo

#### Entrada Display-Latch:

Parada de la visualización del valor corriente, activo por log. 1  
Nivel de log. 0: 0 ... 2 VDC  
comutación log. 1: 4 ... 30 VDC

#### Tensión de alimentación:

10 ... 30 V DC, aislamiento galvánico con protección contra inversiones de polaridad

#### Consumo:

max. 40 mA

#### Tensión de ensayo:

500 V<sub>eff</sub>; 50/60 Hz; 1 min

#### Salvaguarda de datos:

EEPROM

### 8.2 Características mecánicas

#### Caja:

Encajable en panel, 48 x 24 mm  
según DIN 43 700, RAL 7021

#### Dimensiones (L x A x P):

48 x 24 x 66 mm

#### Corte de encajado (L x A):

45<sup>+0,6</sup> x 22,2<sup>+0,3</sup> mm

#### Profundidad de montaje:

aprox. 59 mm

#### Peso:

aprox. 50 g

#### Índice de protección:

IP 65 (en cara anterior)

#### Conexión:

bornes atornillables, RM 5.08, 7 bornes

#### Sección de las conexiones:

mono conductor	0,14 .. 1,5 mm <sup>2</sup>
cables finos	0,14 .. 1,5 mm <sup>2</sup>
tamaño conductores	AWG 26-16

### **8.3 Condiciones de entorno**

#### **CEM:**

Conforme a la directiva CE sobre la CEM  
89/336/CEE  
Interferencias EN 50081-2 /  
EN 55011 Clase B  
Resistencia a interferencias EN 61000-6-2

#### **Temperatura de funcionamiento:**

-20 °C ... +65 °C, humedad relativa < 85%

#### **Temperatura de almacenamiento:**

-25 °C ... +70 °C


### **10 Referencia de pedido**

**CXM201M4N**


### **9 Alcance del suministro**

Visualizador digital  
Estribo de montaje  
Marco delantero para montaje con estribo,  
recorte de empotrado 50 x 25 mm  
Marco delantero para montaje con tornillos  
recorte de empotrado 50 x 25 mm  
Junta  
Instrucciones de uso multilingües  
1 Juego de símbolos autoadhesivos

## 11 Dimensiones del vizualizador digital

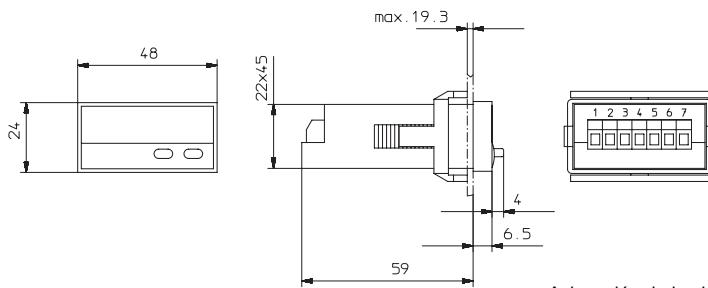


Recorte de empotrado:

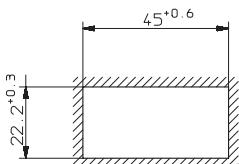

### Asignación de los bornes:

- |   |  |
|---|--|
| 1 | 10 ... 30 V DC tensión de alimentación |
| 2 | 0 V DC GND                             |
| 3 | Entrada Latch                          |
| 4 | Pt100/Ni100                            |
| 5 | Pt100/Ni100                            |
| 6 | Pt100/Ni100                            |
| 7 | Pt100/Ni100                            |
- (Entradas de las sondas ver página 4)

## Marco de montaje

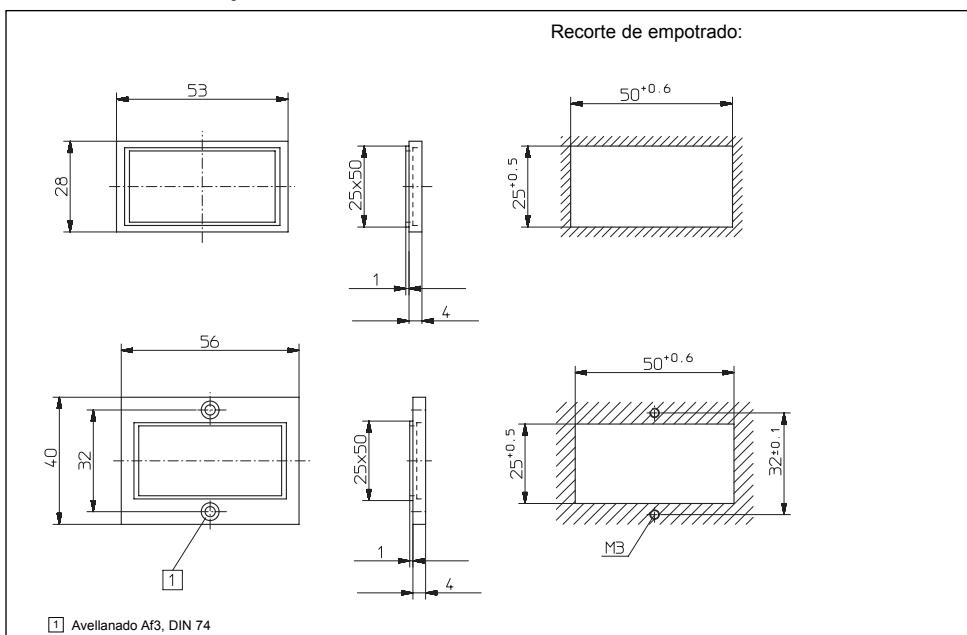

## Sommario

1	Descrizione succinta .....	3
2	Istruzioni per la sicurezza e avvertenze .....	3
2.1	Utilizzazione in conformità .....	3
3	Montaggio .....	4
3.1	Installazione .....	4
3.2	Collegamento elettrico .....	4
4	4. Messa in funzione .....	5
5	5. Programmazione .....	5
5.1	Passaggio alla modalità di programmazione .....	5
5.2	Modifica dei parametri .....	5
5.3	Registrazione della regolazione del parametro .....	5
5.4	Programmazione .....	6
5.5	Fine della programmazione .....	7
6	Utilizzo .....	8
6.1	Commutazione della visualizzazione durante il funzionamento .....	8
6.2	Registrazione del valore istantaneo .....	8
7	Messaggi d'errore e d'avvertimento .....	8
8	Caratteristiche tecniche generali .....	9
8.1	Caratteristiche elettriche .....	9
8.2	Caratteristiche meccaniche .....	9
8.3	Condizioni ambientali .....	10
9	Materiale incluso nella fornitura .....	10
10	Codice d'ordine .....	10
11	Dimensioni .....	11

Nota:

I campi riportati su fondo grigio contenuti nel presente manuale indicano i valori per difetto predefiniti in fabbrica.

**PL 100**

## 1 Descrizione succinta

Questo visualizzatore digitale è un apparecchio di facile impiego, comandato da un microprocessore per la visualizzazione (e l'acquisizione) dei valori delle temperature rilevate. Queste temperature sono misurate mediante termometri a resistenza Pt 100 o Ni 100. Possono visualizzare il valore corrente misurato, il valore massimo o il valore minimo. In caso di mancanza di tensione i valori massimo e minimo sono registrati in un EEPROM. Essi sono nuovamente disponibili al ripristino della tensione. L'entrata Latch è separata galvanicamente dall'entrata del segnale mediante un accoppiatore ottico. Essa consente di memorizzare il valore della misura istantanea.

La tensione d'alimentazione (10 .. 30 V DC) è separata galvanicamente dall'entrata del segnale tramite un convertitore DC/DC.



## 2 2 Istruzioni per la sicurezza e avvertenze



- Utilizzare questi visualizzatori solo
- **in maniera conforme alla loro destinazione**
  - **se la loro condizione tecnica è perfetta**
  - **osservando le istruzioni di utilizzo e le norme generali di sicurezza.**

1. Prima di qualsiasi lavoro d'installazione o di manutenzione, accertarsi che l'alimentazione del visualizzatore digitale sia interrotta.
2. Utilizzare questo visualizzatore solo in maniera conforme alla sua destinazione.
3. La sua condizione tecnica deve essere perfetta.
4. Osservare le istruzioni di utilizzo e le norme generali di sicurezza.
5. Rispettare le norme specifiche al paese e all'utilizzatore.
6. Il visualizzatore digitale non conviene per delle zone che presentino rischi d'esplosione, né per i campi d'utilizzo esclusi della norma EN 61010, Parte 1.
7. Il visualizzatore digitale deve funzionare solo se è stato inserito a regola d'arte, in conformità con le prescrizioni del capitolo "Caratteristiche tecniche generali".

### 2.1 Utilizzazione in conformità

Il visualizzatore digitale può essere utilizzato solo in qualità d'apparecchiatura incassata. Questo prodotto trova la sua applicazione nei processi industriali ed i comandi, nel campo delle linee di produzione delle industrie metallurgiche, del legno, delle materie plastiche, della carta, del vetro, dei tessili eccetera. Le sovrattensioni ai terminali dell'apparecchiatura devono essere limitate ai valori della categoria di sovrattensione II.

Se il visualizzatore digitale è utilizzato per la sorveglianza di macchine o di processi ove, in caso di guasto o di errori di manipolazione dell'apparecchio, possano presentarsi rischi di danni alla macchina o d'incidenti per gli operatori, l'utente deve assumere le appropriate misure di sicurezza.

### 3 Montaggio

#### 3.1 Installazione

1. Non installare il visualizzatore digitale in vicinanza di contatori e di dispositivi d'avviamento di motori.
2. Si raccomanda di utilizzare manicotti isolati per evitare corti circuiti fra morsetti adiacenti.
3. I cablaggi del segnale e dell'alimentazione elettrica devono essere distanziati gli uni dagli altri per assicurare il livello di perturbazioni il più basso possibile all'entrata di misura.
4. Per tutte le linee di segnale / di sonde, utilizzare cavi blindati; non posizionare le linee di segnale / di sonde parallelamente. La schermatura deve essere collegata a massa in un solo punto per evitare anelli di massa.


#### Attenzione :

Prima di qualsiasi lavoro d'installazione o di manutenzione, accertarsi che l'alimentazione del visualizzatore digitale sia interrotta.


#### 3.2 Collegamento elettrico

##### 3.2.1 Termometro a resistenza Pt100/Ni100


Termometro a resistenza a 2 fili

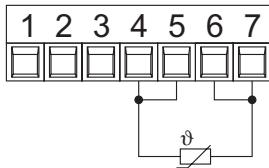


Termometro a resistenza a 3 fili

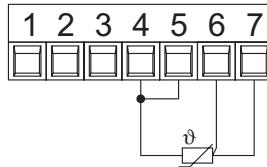

Termometro a resistenza a 4 fili

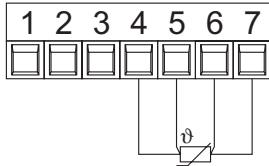

##### 3.2.2 Collegamento della tensione d'alimentazione e dell'entrata Latch

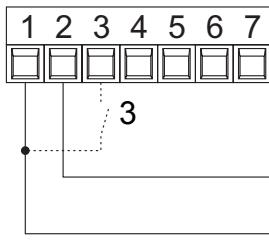

3 Entrata Latch

2 0 V DC (GND)

1 10 ... 30 V DC

#### 4. Messa in funzione

Dopo aver messo l'apparecchiatura sotto tensione:

1. si effettua una prova di visualizzazione (durata 2 secondi)

**8.8.8.8.**

2. si visualizzano il tipo d'apparecchiatura e la versione del software (durata 2 secondi)

**5310.1**

3. si visualizza la sonda selezionata (durata 2 secondi).

**PT 100**

4. il visualizzatore è pronto per il funzionamento e si visualizza il valore della misura.

**38.2**

#### 5. Programmazione

##### 5.1 Passaggio alla modalità di programmazione

Per passare alla modalità di programmazione:

1. togliere tensione all'apparecchiatura, premere simultaneamente i due tasti della parte frontale, quindi ridare tensione all'apparecchiatura



3. rilasciare i due tasti. Il primo parametro da regolare si visualizza. La visualizzazione cambia ad ogni secondo

**r Range** ← → **PT 100**

2. si visualizzerà sul visualizzatore il seguente messaggio.

**Prog**

4. premere il tasto di sinistra/rosso per fermare la commutazione della visualizzazione. A questo punto, il visualizzatore indica l'ultimo valore programmato del parametro.

##### 5.2 Modifica dei parametri

1. per passare al successivo valore del parametro, premere il tasto di destra/grigio




4. il valore delle cifre si regola tramite il tasto di destra/grigio



2. per rilevare le cifre, prima selezionare la decade tramite il tasto di sinistra/rosso



5. per passare alla decade successiva premere il tasto di sinistra/rosso

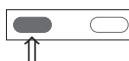

3. la decade lampeggia

6. per i valori negativi, regolare la decade di sinistra su “ - ” oppure “ -1 ”.

##### 5.3 Registrazione della regolazione del parametro e passaggio al parametro successivo

1. tenere premuto il tasto di sinistra/rosso



2. e premere contemporaneamente, il tasto di destra/grigio.



## 5.4 Programmazione dei parametri regolabili

### 5.4.1 Tipo di segnale d'ingresso

**r RnDE**

Campo

Selezione nel menù

**Pt 100**

Sonda Pt100

**ni 100**

Sonda Ni100

#### Nota:

I campi rappresentati su fondo grigio nel presente manuale, indicano i valori per difetto predefiniti in fabbrica.

**Pt 100**

### 5.4.2 Metodo di misurazione

**PTElh**

Metodo di misurazione

Selezione nel menù

**2.budir**

2 fili; Attenzione

Vedere il punto 5.4.2.1 qui a fianco!

**3.budir**

3 fili

**4.budir**

4 fili

#### 5.4.2.1 Resistività

Se è stato scelto il metodo di misura con 2 fili nel punto 5.4.2 si visualizza il seguente messaggio

**r.budir**

Memorizzare la resistività della sonda a due fili per grandi lunghezze di filo. Se si memorizza una resistività errata il risultato visualizzato non sarà corretto.

**00000 ... 00999**

### 5.4.3 Punto decimale

**dP**

Punto decimale

Selezione nel menù

**0.0**

Risoluzione 0,1 °C/0,1 °F

**0**

Risoluzione 1 °C/1 °F

### 5.4.4 Unità di temperatura

**Unit**

Unità

Selezione nel menù

**°C**

Visualizzazione in °C

**°F**

Visualizzazione in °F

### 5.4.5 Valore di correzione

La memorizzazione di un valore di correzione permette di influenzare il risultato visualizzato. È possibile memo-

rizzare dei valori di correzione positivi e negativi. La memorizzazione si effettua sempre con un decimale.

**Aduse**

Regolare il valore di correzione

Selezione nel menù

**19999.9 ... 00000.0 ... 99999.9**

Valore di correzione in 0,1 °C/0,1 °F, secondo l'unità selezionata

#### 5.4.6 Memorizzazione del valore massimo

E' possibile registrare il valore massimo e consultarolo durante il funzionamento (vedere punto 6.1)



Selezione nel menù

- |            |   |
|------------|---|
| <b>YES</b> | Memorizzazione del valore massimo attivata    |
| <b>NO</b>  | Memorizzazione del valore massimo disattivata |

#### 5.4.7 Memorizzazione del valore minimo

E' possibile registrare il valore minimo e consultarolo durante il funzionamento (vedere punto 6.1)




Selezione nel menù

- |            |  |
|------------|--|
| <b>YES</b> | Memorizzazione del valore minimo attivata    |
| <b>NO</b>  | Memorizzazione del valore minimo disattivata |

### 5.5 Fine della programmazione

Al termine della programmazione, uscire dal sottoprogramma di programmazione come segue:

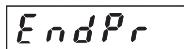


Selezione nel menù

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>NO</b> | La programmazione si ripete. I valori memorizzati possono essere verificati e modificati |
|-----------|--|

- |            |  |
|------------|--|
| <b>YES</b> | Fine della programmazione. Sono presi in considerazione i valori memorizzati |
|------------|--|

#### 5.4.6.1 Azzeramento del valore massimo

E' qui possibile stabilire se il valore massimo debba poter essere azzerato durante il funzionamento oppure no. Il valore massimo può essere azzerato solo se la visualizzazione indica il valore massimo (vedere punto 6.1). Al momento dell'azzeramento del valore massimo, il valore della misura corrente diventa il nuovo valore massimo.

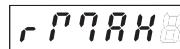

Selezione nel menù

- |            |  |
|------------|--|
| <b>YES</b> | L'azzeramento del valore massimo è possibile mediante il tasto rosso |
| <b>NO</b>  | L'azzeramento del valore massimo non è possibile                     |

#### 5.4.7.1 Azzeramento del valore minimo

E' qui possibile stabilire se il valore minimo debba poter essere azzerato durante il funzionamento oppure no. Il valore minimo può essere azzerato solo se la visualizzazione indica il valore minimo (vedere punto 6.1). Al momento dell'azzeramento del valore minimo, il valore della misura corrente diventa il nuovo valore minimo.



Selezione nel menù

- |            |   |
|------------|---|
| <b>YES</b> | L'azzeramento del valore minimo è possibile mediante il tasto rosso |
| <b>NO</b>  | L'azzeramento del valore minimo non è possibile                     |

## 6. Utilizzo durante il funzionamento

### 6.1 Commutazione della visualizzazione durante il funzionamento

Premere il tasto di destra/grigio per selezionare una delle seguenti funzioni:

- valore di misura corrente
- valore minimo
- valore massimo.

Premere il tasto una volta per visualizzare per 2 secondi la designazione della funzione di visualizzazione attivata. Se **durante questo lasso di tempo si preme**

**una seconda volta** il tasto di destra/grigio, la visualizzazione passa alla funzione successiva. Questo cambiamento è confermato mediante la visualizzazione della designazione della nuova funzione per la durata di 2 secondi. Dopo questi due secondi la visualizzazione indica, in base alla funzione scelta, il valore massimo, il valore minimo o il valore della misura corrente.

1. Valore corrente, premere 1 x il tasto di destra/grigio



3. Valore massimo (se attivato), premere 1 x il tasto di destra/grigio



2. Valore minimo (se attivato), premere 1 x il tasto di destra/grigio



4. Valore corrente, premere 1 x il tasto di destra/grigio



### 6.2 Registrazione del valore istantaneo (Display-Latch)

In caso di segnale alto all'entrata Latch il valore corrente della misura è fissato sulla visualizzazione. La

memorizzazione dei valori minimo e massimo continua a funzionare in background.

## 7 Riparazione e messaggi d'allarme

### 7.1 La visualizzazione non si accende

Se la visualizzazione non si accende, verificare la tensione d'alimentazione o i fili dell'alimentazione elettrica. Non aprire la cassa sforzando.

### 7.3 Problemi a livello d'entrata



**Rottura della sonda, oppure  
il segnale d'entrata supera  
il campo consentito**

### 7.2 Superamento del campo di misura in alto o in basso



## 8 Caratteristiche tecniche generali

### Comando:

mediante due tasti sulla parte frontale

### Visualizzazione:

visualizzazione rossa a 5 decadi,  
a LED 7 segmenti. Altezza delle cifre 8 mm

### Campo di visualizzazione:

(Campi di temperatura), con eliminazione degli zeri di testa Il superamento del campo di misura in alto è segnalato dalla visualizzazione di 0000.

Il superamento del campo di misura in basso è segnalato dalla visualizzazione di uuuu.

## 8.1 Caratteristiche elettriche

### Entrata:

Termometro a resistenza PT100  
Termometro a resistenza Ni100

### Corrente di alimentazione:

1 mA

### Tipi di circuito:

tecnica di collegamento con 2 fili, 3 fili, 4 fili,  
programmabile, con controllo di rottura della  
sonda

### Campi di temperatura:

Pt100 secondo DIN IEC 751: -199,9°C .. +850,0°C  
(-327,8°F .. 1562,0°F)  
Ni100 secondo DIN 43760: -60,0°C .. +250,0°C  
(-76,0°F .. 482,0°F)

### Risoluzione:

0,1°C (0,1°F) oppure 1°C (1°F), programmabile

### Difetto di linearità PT100:

< 0,1 % su tutta il campo di misura in base a  
una temperatura ambientale di 20°C

### Difetto di linearità Ni100:

< 0,2 % su tutta il campo di misura in base a  
una temperatura ambientale di 20°C

### Deriva di temperatura:

0,1 K/K<sub>Ambientale</sub>

### Velocità di misurazione:

5 misurazioni al secondo non modificabile.

### Refresh della visualizzazione:

1 ... 2 volte al secondo

### Entrata Display-Latch:

Arresto della visualizzazione del valore	
corrente attivo per	log. 1
Livello di	log. 0: 0 ... 2 VDC
commutazione	log. 1: 4 ... 30 VDC

### Tensione di alimentazione:

10 ... 30 V DC, isolamento galvanico, con  
protezione contro le inversioni di polarità

### Consumo:

massimo 40 mA

### Tensione di collaudo:

500 V<sub>eff</sub>; 50/60 Hz; 1 min

### Salvaguardia dei dati:

EEPROM

## 8.2 Caratteristiche meccaniche

### Cassa:

da inserire nel pannello, 48 x 24 mm  
in conformità con la norma DIN 43 700, RAL 7021

### Dimensioni (L x A x P):

48 x 24 x 66 mm

### Taglio per l'inserimento (L x A):

45<sup>+0,6</sup> x 22,2<sup>+0,3</sup> mm

### Profondità di montaggio:

circa 59 mm

### Peso:

circa 50 g

### Indice di protezione:

IP 65 (sulla parte frontale)

### Collegamento:

morsetti a vite, RM 5.08, 7 morsetti

### Sezione dei collegamenti:

monoconduttore	0,14 .. 1,5 mm <sup>2</sup>
fili sottili	0,14 .. 1,5 mm <sup>2</sup>
misura dei conduttori	AWG 26-16

### **8.3 Condizioni ambientali**

#### **CEM:**

In conformità con la direttiva CE sulla CEM  
89/336/CEE  
Emissioni di parassite EN 50081-2 /  
EN 55011 Classe B  
Resistenza alle parassite EN 61000-6-2

#### **Temperatura di funzionamento:**

-20 °C ... +65 °C, umidità relativa < 85%

#### **Temperatura di immagazzinamento:**

-25 °C ... +70 °C


### **10 Codice d'ordine**

**CXM201M4N**


### **9 Materiale incluso nella fornitura**

Visualizzatore digitale  
Staffa di montaggio  
Telaio anteriore per il montaggio tramite staffa,  
taglio per l'inserimento 50 x 25 mm  
Telaio anteriore per montaggio tramite viti  
taglio per l'inserimento 50 x 25 mm  
Guarnizione  
Manuale d'uso plurilingue  
1 Assortimento di simboli autoadesivi

## 11 Dimensioni del visualizzatore digitale

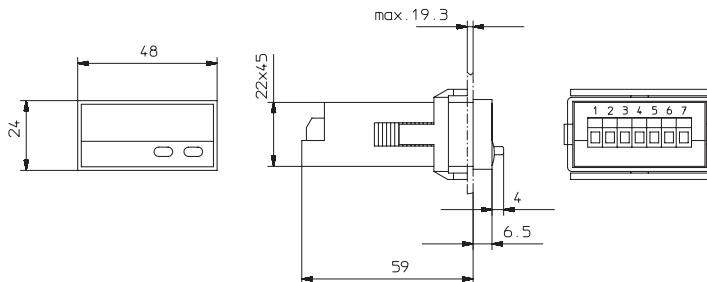


Taglio per l'inserimento:

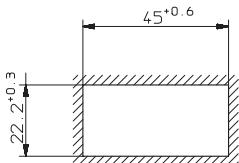

Assegnazione dei terminali:

- |   |                |                          |
|---|----------------|--------------------------|
| 1 | 10 ... 30 V DC | Tensione d'alimentazione |
| 2 | 0 V DC         | GND                      |
| 3 | Entrata Latch  |                          |
| 4 | Pt100/Ni100    |                          |
| 5 | Pt100/Ni100    |                          |
| 6 | Pt100/Ni100    |                          |
| 7 | Pt100/Ni100    |                          |
- (Entrate delle sonde vedi pagina 4)

## Telaio di montaggio

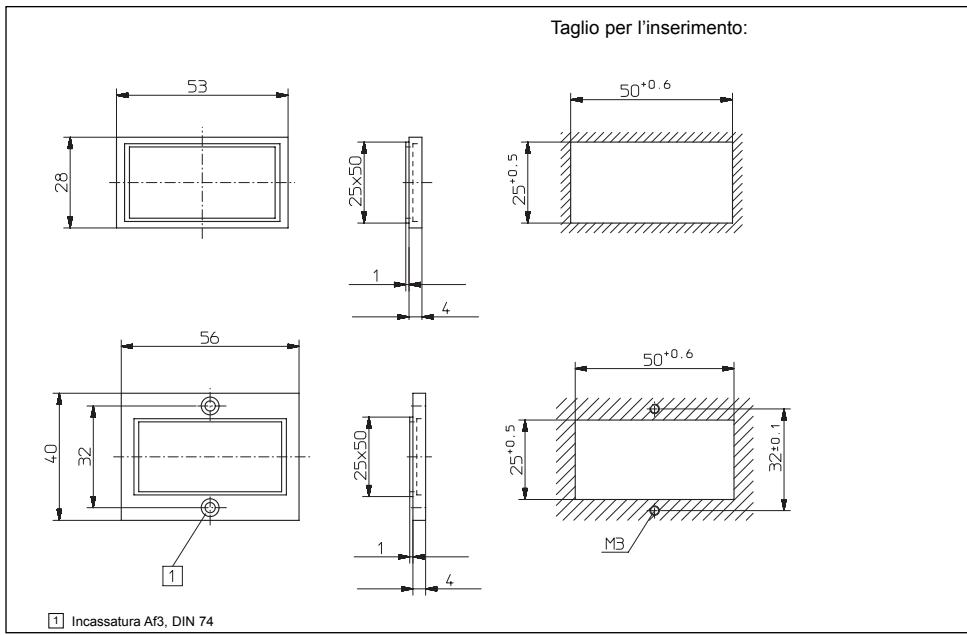

Saia-Burgess Murten AG

Bahnhofstrasse 18  
CH-3280 Murten  
Switzerland

Phone: +41 26 672 71 11  
Fax: +41 26 670 19 83  
[vch@saia-burgess.com](mailto:vch@saia-burgess.com)  
[www.saia-burgess.com](http://www.saia-burgess.com)

F600133.002